

NO、9 アルミH90W300 角丸兼用

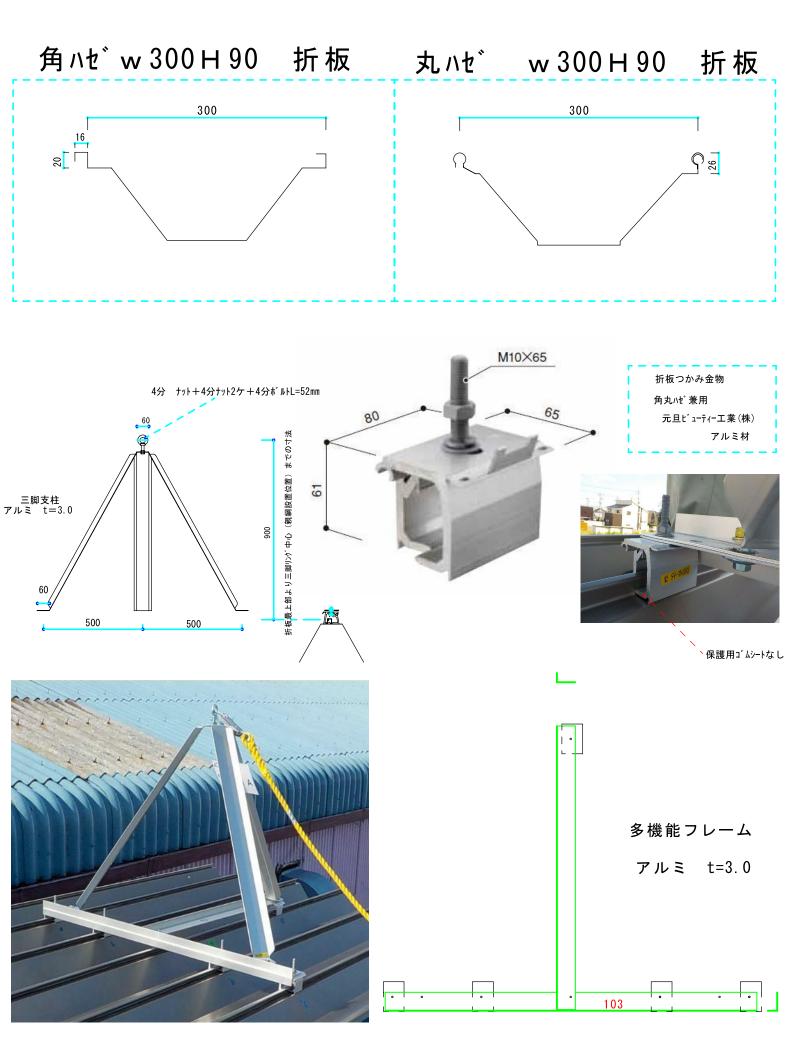



三脚支柱 取付手順

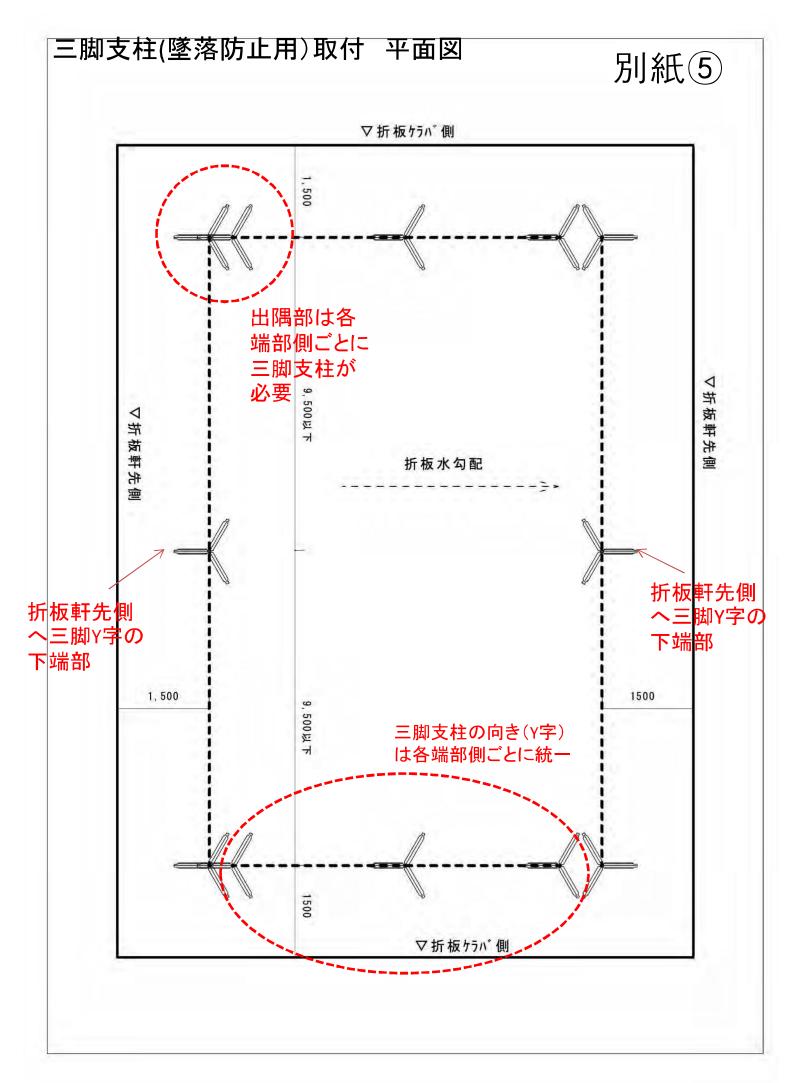

① 取付位置墨出し

三脚支柱のセンター位置(頂点)を折板のハゼ部にマーキングし、そこから577mm離れたAの位置をマーキングする (三脚のY字の下端部が折板軒先側にくるようマーキング) センターの位置は端部より1.5m以上離してください

三脚支柱取付向きは別紙⑦参照



② T字補強金物取付

Aの位置がT字補強金物の頂点にくるようT字補強の掴み金物をインパクトにてしっか固定する(締付けトルクはトルクレンチにて55N・mとする) 別紙⑥参照

画像の折板と補強金物はW500の折板であるが、W300も同様に取付ける。



③ 三脚支柱組立

支柱材の曲げ部が外側(図のように)にくるよう三脚を組立て上部を Iボルトにて固定



④ 三脚支柱取付

T字補強金物のボルトへ三脚支柱の脚の穴を入れナットを取付インパクトにて三脚の脚3ヵ所とI ボルトのナットをしっかり固定し親綱設置 (締付けトルクはトルクレンチにて55N・mとする)

別紙② 安全使用基準に遵守 折板出隅部は別紙⑤参照

掴み金物は55N・mにてナットを 締めて下さい



トルクレンチにて締付けトルクを管理して下さい(L=25cmのシノで約22kgでしめる力)

別紙 (2)

取付及び使用する前には必ず使用基準をお読み下さい

- 1 衝撃するおそれのある床面等より 4m以上の高さが折板の上部で確保されていること フルハーネスタイプの安全帯使用時においては、4.5m以上の高さを確保すること(平成 28 年 4 月追記)
- 2 折板の形状は角ハゼ500 (300)、丸ハゼ500 (300)、B L 500、ルーフデッキとし、それぞれ指定した掴み金物を使用すること(掴み金物の取付困難な折板及びへこみ等で変形した折板には使用禁止)
- 3 掴み金物と折板の隙間は専用の保護ゴムシート t=1.2 mmにて養生すること (1型のみ)
- 4 三脚支柱の間隔(1スパン)は9.5m以内とし、1スパン1人までで使用すること
- 5 三脚支柱の中心が折板端部(軒先、ケラバ、開口部)より離れ 1.5m以上離して設置すること
- 6 必ず支柱用親綱はポリエステル製φ16(仮設工業会認定品)を使用し(ワイヤーロープ等は使用禁止)緊張器にて十分緊張させること
- 7 折板施工時、三脚支柱を設置する場合は、掴み金物を取付ける箇所より流れ方向上下 4m以上 連続ハゼ締め完了後、掴み金物を取付けること
- 8 墜落等で衝撃を受けた支柱及び変形をした掴み金物は使用しないこと
- 9 設置及び撤去作業時は保護手袋を着用すること
- 10 丸ハゼ, BL500 の掴み金物の取付方向は別紙③、④にて確認が必要(下記 QR コード内の別紙参照)
- 11 安全帯 (ランヤード長さ L=1.7m以下)、支柱用親綱は安全性の確認されたものを使用すること
- 12 折板屋根の勾配は 10%以下とします
- 13 三脚支柱の上部リングに直接安全帯を使用しないこと
- 14 折板出隅部の三脚支柱の設置は下記 QR コード 内別紙⑤の基準による (出隅部は三脚支柱が連続して2脚必要)
- 15 三脚支柱、掴み金物等部材は放り投げたり衝撃を与えないこと
- 16 掴み金物を折板に固定するトルクは 5.5k N・cm とすること
- 17 親綱、安全帯等が落下衝撃により折板の端部等にて損傷されるおそれがある場合は事前に養生等をすること、又タイトフレームのスパンや折板の板厚等により落下衝撃による折板の損傷具合は異る
- 18 下記 QR コード内の三脚支柱取扱説明の各資料を確認すること
- 19 三脚支柱使用時はフルハーネスタイプの安全帯の使用を推奨とする。



2016 年 4 月 製造元 高柳板金(株)

三脚支柱 取付向き


別紙?


1型、2型、3型共通事項








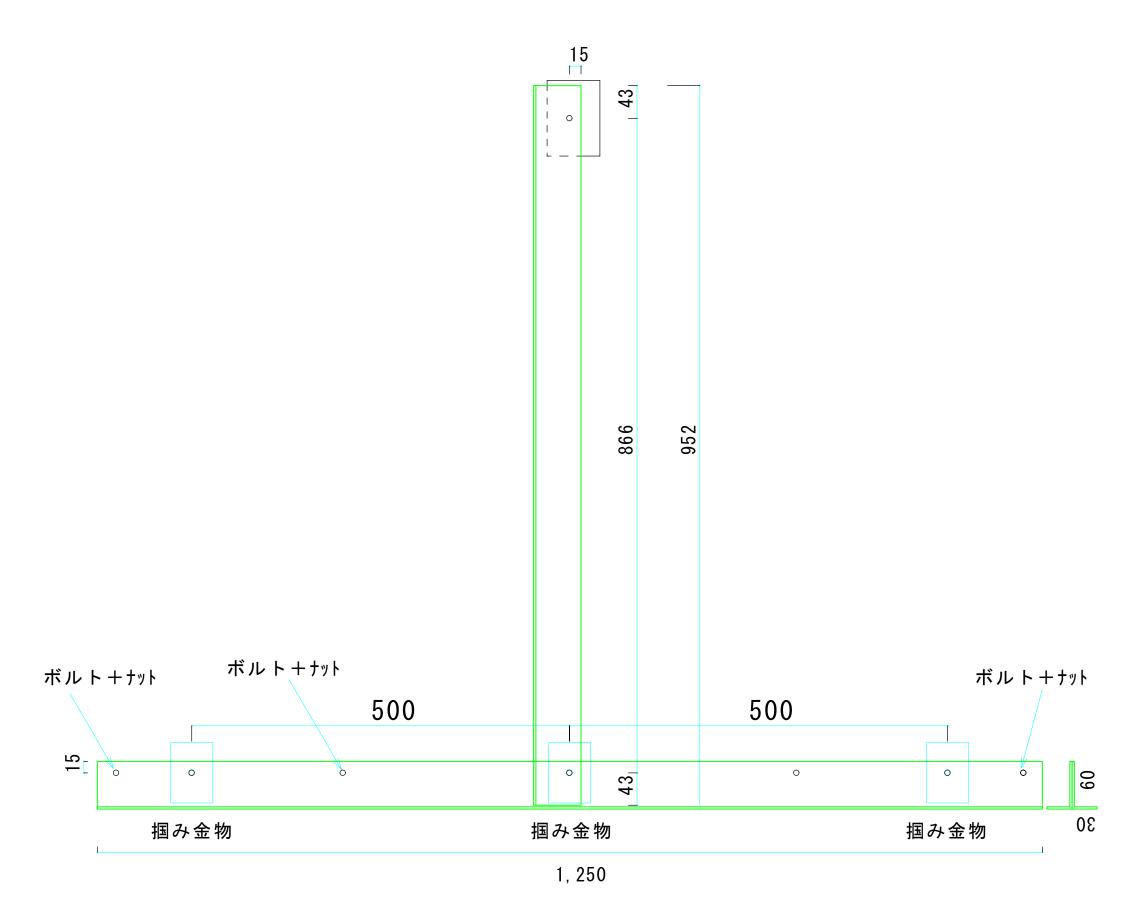

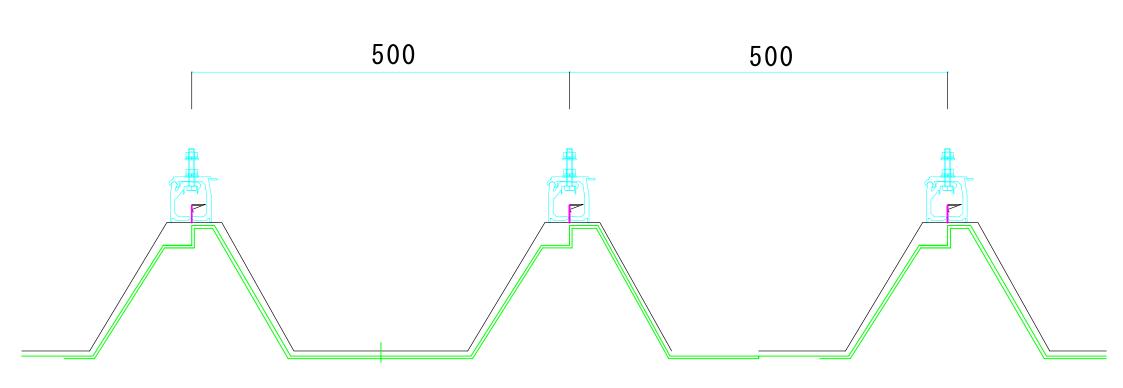



NO, 9 多機能フレーム @500 ハゼ折板の場合 掴み金物 4ケ(3+1)

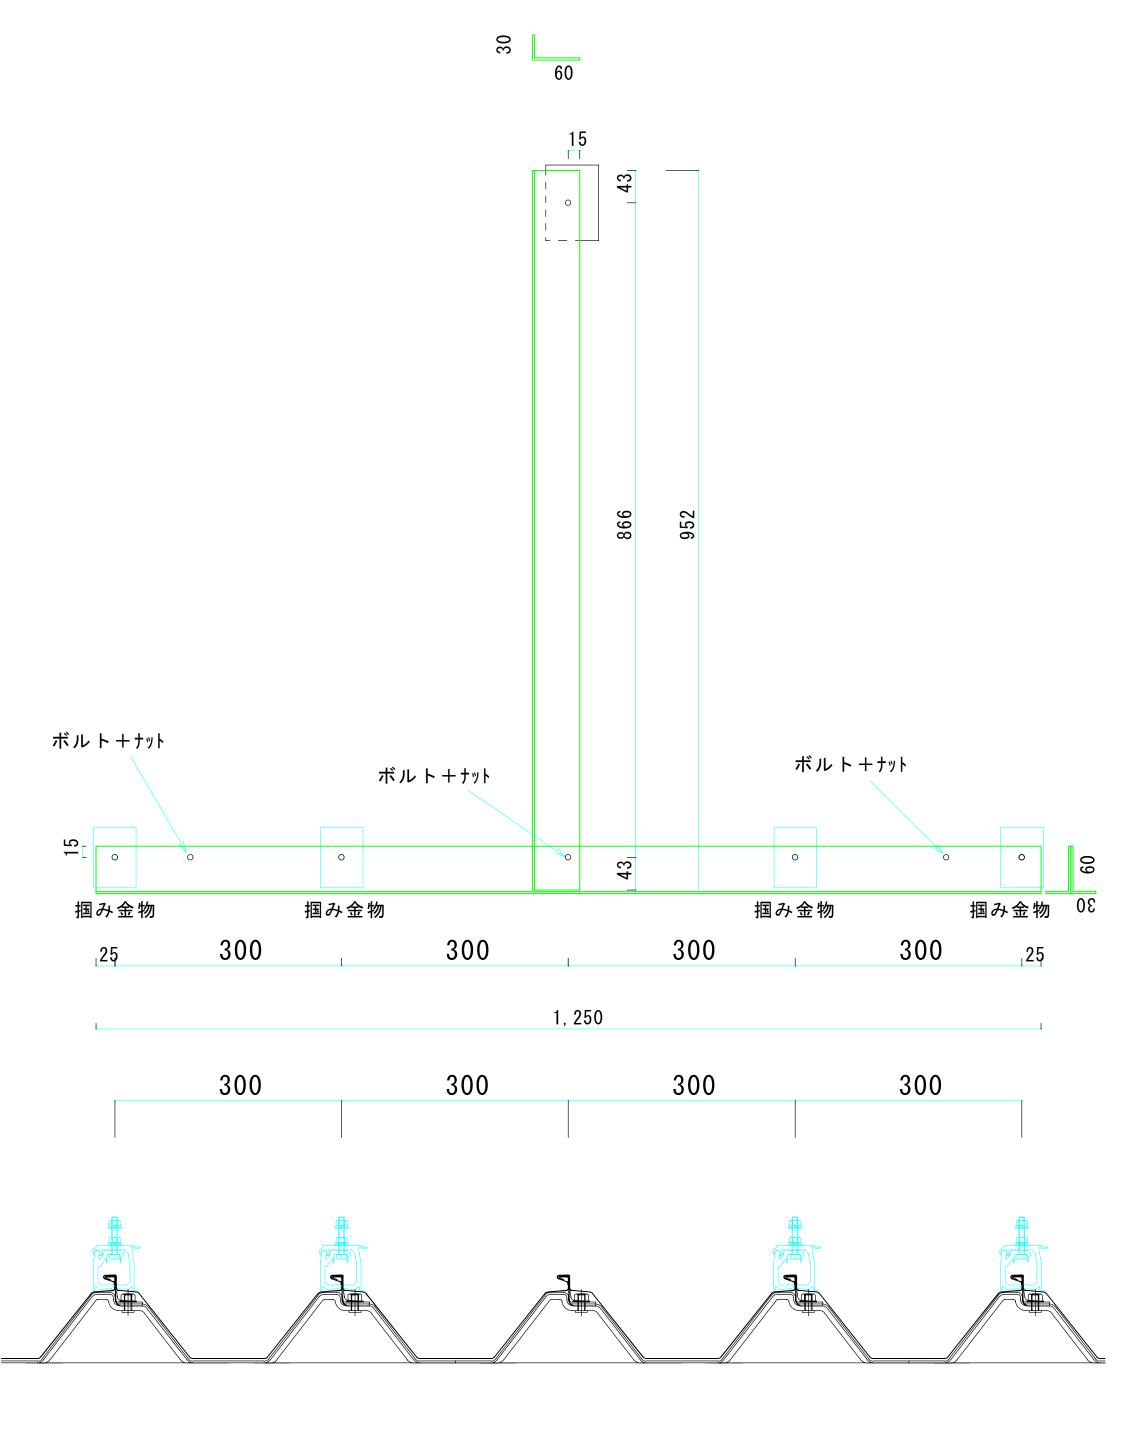

NO, 9 多機能フレーム @300 ハゼ折板の場合 掴み金物 5ケ(4+1)



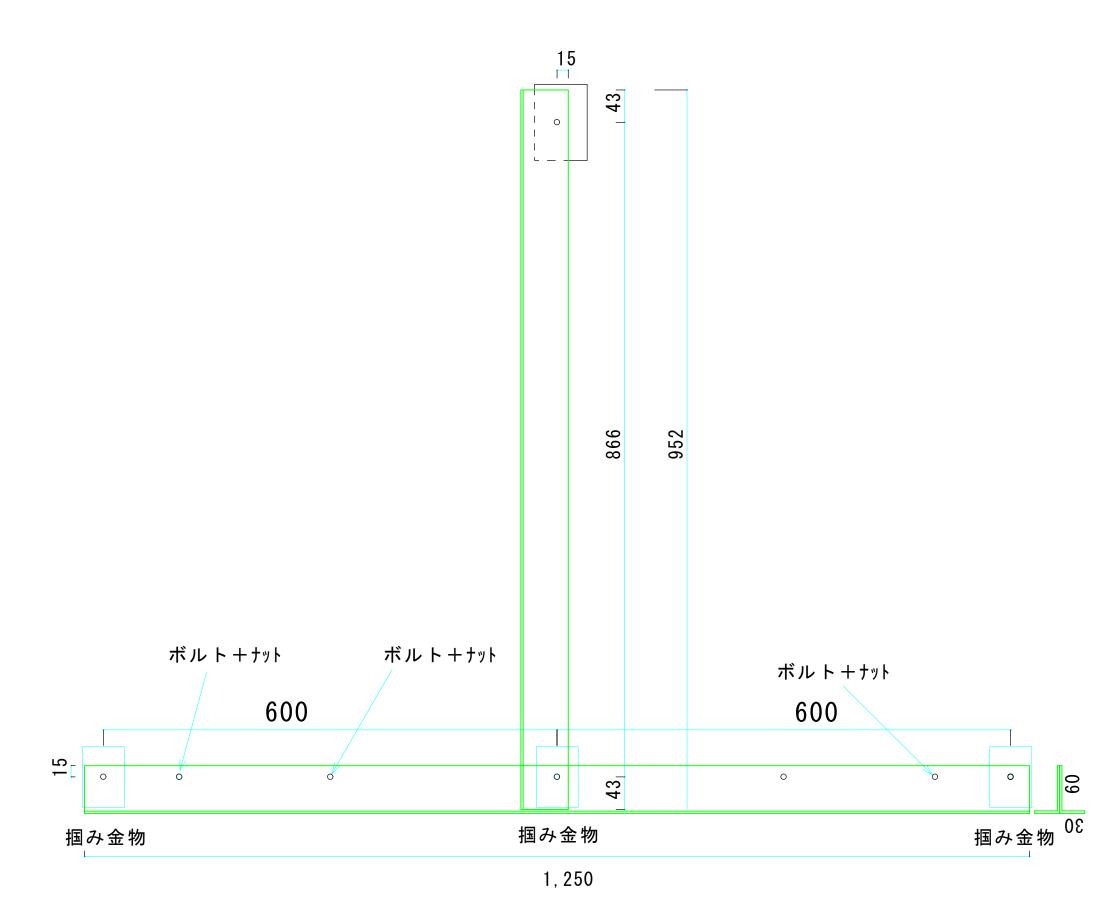

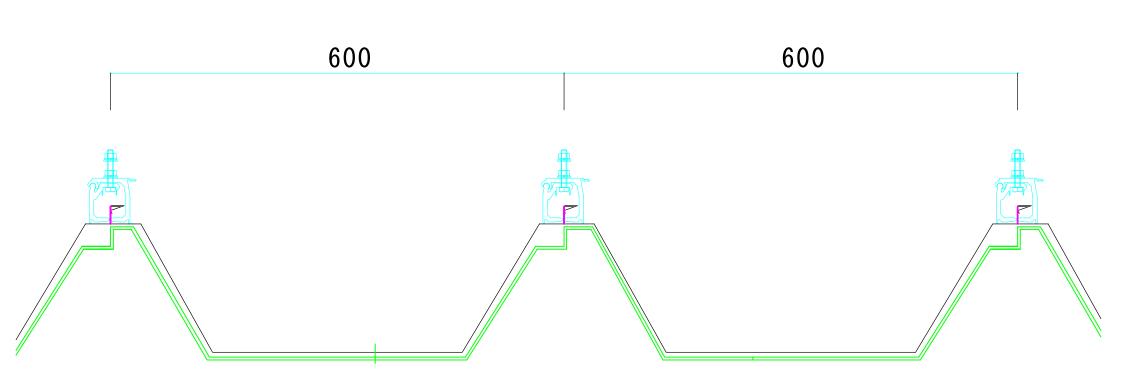

NO, 9 多機能フレーム @600 ハゼ折板の場合 掴み金物 4ケ(3+1)



